

StarFire™ 3000 接收器

已解决了如下项目：

StarFire™ 3000 mRTK 流动站和运行 StarFire™ 6000 RTK 基站的 StarFire™ 3000 流动站将进入后备 / RTK-X- 新 2.41.G 或 2.70A 软件所进行更新解决了这一问题。尽管软件版本看起来不同，然而他们包括针对此问题的相同修复，版本号是他们之间唯一的区别。

StarFire™ 6000 接收器

已解决了如下项目：

StarFire™ 6000 不能在 VT 上填入 – 当机器钥匙开关接通，但发动机关闭时，StarFire™ 6000 在显示器 VT 上填入。然后当发动机起动时，StarFire™ 6000 不再加载到 VT 上。通过安装 4.20K，该问题已得到解决。

AutoTrac™ Universal (ATU) 300

已解决了如下项目：

在低速时或在山地上出现性能问题 – 这次发布的版本解决了 ATU 300 在平坦的地面上低速作业（0.5-1.8 公里/小时）时或在山坡上无法获得导航线的问题。

打开再关闭电源开关后无法保存转向比问题 – 以前在双履带拖拉机上使用的软件，在打开再关闭电源开关后不能保存拖拉机的转向比。这次发布的版本解决了该问题。

GreenStar™ 施量控制单元

已解决了如下项目：

实际施用图中的缺口 - 这次发布的版本解决了在快速响应（打开/关闭时间短）机器上使用的施量控制单元生成的实际施用图上的缺口或跳过问题。人们发现在进入作业道时，施量控制单元能在正确的时间施播，但是在将文档记录信息发送给显示器时有时间延迟，导致在作业面图上留有缺口。

应用程序控制器 1120

已解决了如下项目：

显示器上不显示虚拟终端（VT）问题 - 移动天气预报特有的问题，这次发布的版本解决了显示器上不显示应用程序控制器 VT 的问题。

发布通知

以下是 GreenStar™ 3 2630 显示器及一些相关产品的软件更新发布通知。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上查看。注：软件的使用由软件随附的“最终用户许可协议”解释。

版权所有 © 1996-2019 Deere & Company