

# 标配面板无线电

软件更新发布说明

SW 24440002



JOHN DEERE

## 软件更新

软件版本 24440002 是正式的 U 盘软件版本。

建议在批准可用后更新。

### 全新改进:

- 已修复的问题: DTC 168.04 出现
- 修复问题: 蓝牙断开连接后, 无线电默认为错误模式
- 修复问题: 钥匙开关关闭后, 无线电未返回到蓝牙音频
- 修复问题: 德语文本翻译不正确

## 标配面板无线电

参见“标配面板无线电”的参考无线电图片。本软件更新仅适用于这些无线电。这些无线电从 2021 年开始装配在 John Deere 的机器上。如果您有一个标配面板无线电, 但该无线电的图像与您的无线电不匹配, 或者您的无线电无法通过 U 盘更新, 请联系经销商, 获取有关软件更新的更多信息。

全球 DAB 无线电:



北美无线电:



## 发布说明内容

[如何验证无线电上的软件版本从 StellarSupport™ 下载软件通过 U 盘将软件安装到无线电上故障排除](#)

## 如何验证无线电上的软件版本

按住“SRC”按钮，等到显示屏空白为止（只显示时钟信息）。

然后同时按住按钮“1”和“3”约 10 秒。（注意：您可能需要先按按钮“1”，然后再按“3”并且两个都保持按住；如果不行，也可以先按“3”，再按“1”，最后两个都按住。）

显示器应重启并显示 3 行信息：

- IMX
- AA1912AA
- 24440002

注：如果无线电的软件版本不是 24440002，则需要从 *StellarSupport™* 上下载最新软件

## 从 StellarSupport™ 上下载软件

1. 访问 [onstellarsupport.deere.com](http://onstellarsupport.deere.com), 选择“标配面板无线电”下方的“下载”
2. 将.zip 文件保存到 USB 上。为了获得最佳效果, U 盘要求包括:
  - a. 格式 — Windows FAT32
  - b. 容量 — 推荐使用 32 GB 或以下
3. 将软件解压到 U 盘上:
  - a. 导航到文件资源管理器上 U 盘中的.zip 文件
  - b. 右键单击.zip 文件, 然后选中“7-zip”以选择“在此处解压”选项
  - c. 压缩文件夹的内容必须保存在 U 盘的根级目录中。而非保存在文件夹中
4. U 盘位置 (D:\ etc) 应显示为

<input type="checkbox"/> config.conf	7/1/2021 1:45 PM	CONF File	66 KB
<input type="checkbox"/> target00001tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	6,274 KB
<input type="checkbox"/> target00002tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	5,122 KB
<input type="checkbox"/> target00003tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	514 KB
<input type="checkbox"/> target00004tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
<input type="checkbox"/> target00005tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
<input type="checkbox"/> target00006tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
<input type="checkbox"/> target00007tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	3,586 KB
<input type="checkbox"/> target00008tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	130 KB
<input type="checkbox"/> target00009tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	5,762 KB
<input type="checkbox"/> target00010tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	15,810 KB
<input type="checkbox"/> target00011tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	9,922 KB
<input type="checkbox"/> target00012tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
<input type="checkbox"/> target00013tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB

## 通过 U 盘将软件安装到无线电上

1. 将 USB 插入收音机的 USB 端口（AUX/USB 连接器）



2. 等待无线电读取 U 盘，并显示“无音乐”或“从 U 盘播放音乐”（1-2 分钟）。
3. 按住“SRC”按钮，等到显示屏空白为止（只显示时钟信息）
4. 现在，同时按住预设按钮“3”和“6”，等待约 10-15 秒钟。
  - 无线电将开始重新编程序列。（注意：您可能需要先按按钮“3”，然后再按“6”并且两个都保持按住；如果不行，也可以先按“6”，再按“3”，最后两个都按住。）
5. 将 U 盘留在端口上，直至完成编程。编程完成后，无线电屏幕上会显示通知。
6. 安装完成后，请循环打开和关闭机器按键，以完成安装流程。

注释：如果屏幕显示 U 盘出错，请让 U 盘保持连接状态，等待无线电恢复到正常状态。这个过程需要几分钟时间。然后参见 [故障排除](#) 了解其他详细信息。

## 故障排除

如果屏幕显示“U 盘出错”，或者出现其他软件安装故障，请遵循以下故障排除步骤处理：

- 检查并确认您下载的软件版本是否适用于您所在的国家或地区。转到 [stellarsupport.deere.com](http://stellarsupport.deere.com) 并选择您所在的国家/地区以下载正确的软件。如果系统未显示您所在的国家/地区，请选择支持您所需语言的国家或地区，或者选择国际页面。
- 检查并确认 U 盘格式是否正确。推荐的格式为 FAT32。
- 检查并确认 U 盘容量不是太大。推荐使用的 U 盘容量为 32GB 或以下。
- 尝试使用其他品牌的 U 盘。不同品牌或老旧品牌 U 盘的格式可能会有所不同，可能导致无法兼容。
- 尝试重新从 StellarSupport™ 下载文件到 U 盘。下载过程中如出现下载错误可能会损坏文件。
- 尝试使用其他浏览器下载软件。
- 如果使用 U 盘编程后，软件似乎无法运行，请尝试额外循环一次打开关闭机器按键。
- 如果报告了 XOB 错误，请尝试执行 [重新格式化 U 盘](#)上的步骤。

## 重新格式化 U 盘

有时候，编程无线电时系统会报告 XOB 错误，这可能意味着您必须重新格式化 U 盘。以下是重新格式化的 3 个选项：


- 快速格式化
- 完全格式化
- 磁盘部分清除

快速格式化将会删除分区数据。快速格式化正在覆盖分区中的信息。


“完全格式化”可扫描分区的不良扇区并覆盖数据（但仍可能存在隐藏分区或不良数据）。  
磁盘部分清除会擦除一个分区，并清除整个驱动中的数据。

### 1) 快速格式化：（这是最快的格式化方式）

右键单击文件管理器中的 U 盘。确认勾选“快速格式化”复选框，然后单击“开始”。

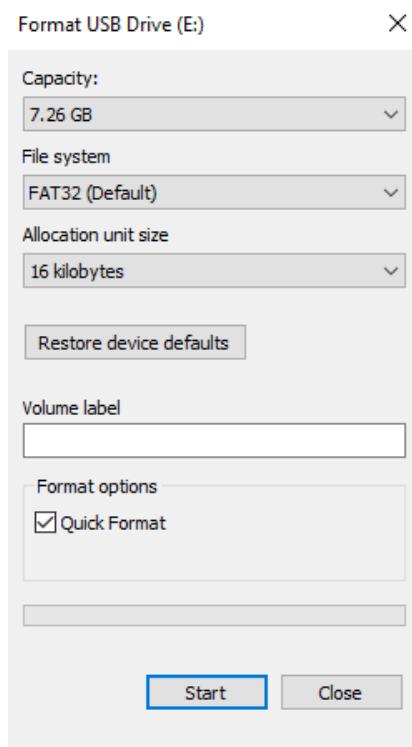

**2) 完全格式化:** (这将需要花更多的时间来完成格式化, 意味着您必须等待几分钟)  
右键单击文件管理器中的 U 盘。确认未勾选“快速格式化”复选框, 然后单击“开始”。

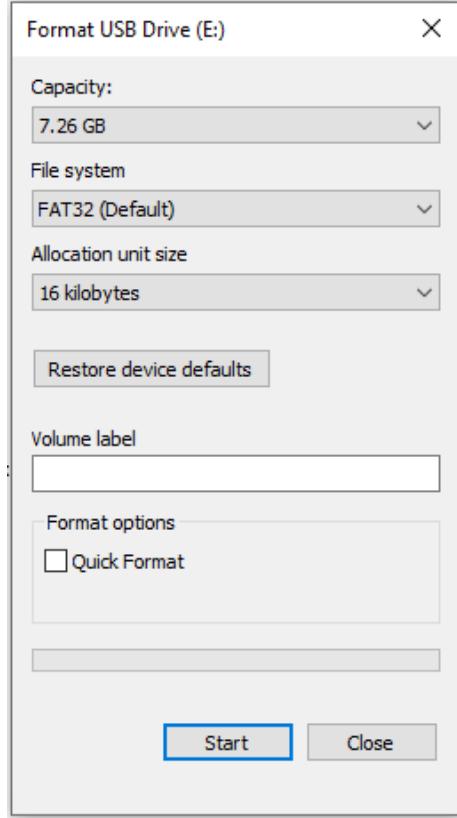


**3) 磁盘部分清除:** (擦除 U 盘上的分区)  
(在视频网站上搜索“磁盘部分清除”, 查找有用的视频演示。)


从“开始”菜单中打开“指令提示”:



键入“磁盘部分”并按 Enter 键。（这将打开另一个窗口，或者可能使用原窗口）

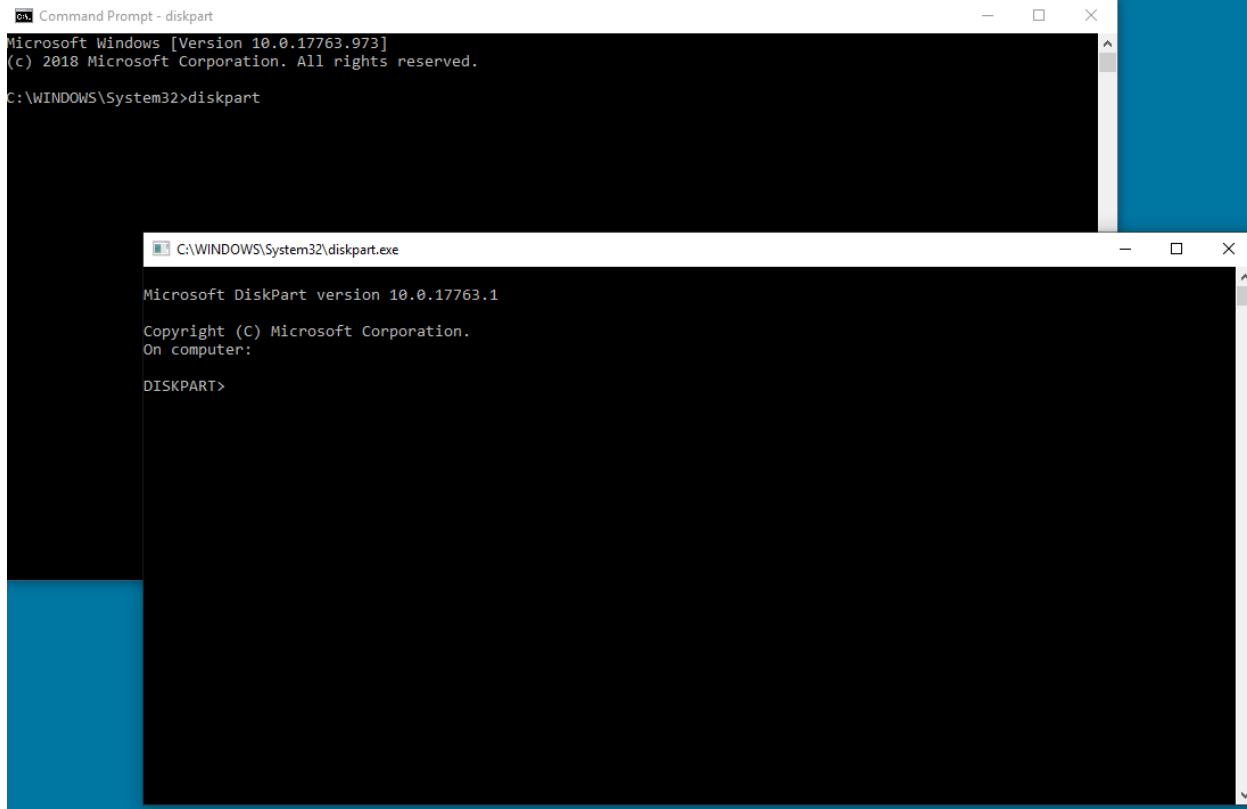

键入“显示磁盘”并按 Enter 键：

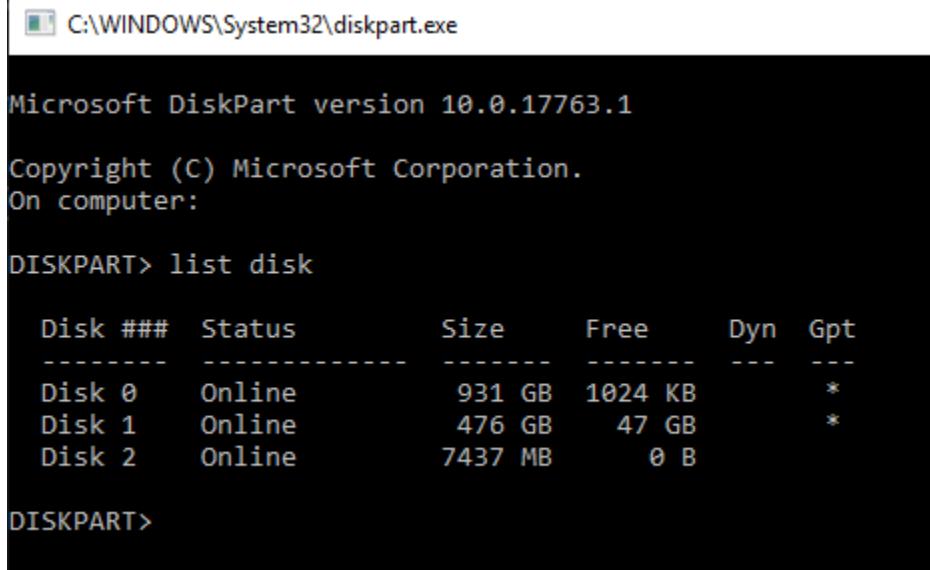



找到 U 盘。我连接了一个 8Gb 的 U 盘，所以我知道这个 U 盘是列表中的“Disk 2”。  
现在需要选择磁盘。这里需要选择“Disk 2”。

键入“选择 Disk 2”并按 Enter 键：

C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

```
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART> list disk

Disk ###  Status          Size      Free     Dyn  Gpt
-----  -----
Disk 0    Online         931 GB   1024 KB   * 
Disk 1    Online         476 GB   47 GB    * 
Disk 2    Online         7437 MB   0 B      * 

DISKPART> select disk 2

Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART>
```

键入“清除”并按 Enter 键。这将擦除并移除 U 盘上的所有数据。之后，U 盘上将会有 8Gb 的未分配空间：

# 标配面板无线电

## 软件更新发布说明

SW 24440002



```
C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.

On computer:

DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
----- -----
Disk 0 Online 931 GB 1024 KB *
Disk 1 Online 476 GB 47 GB *
Disk 2 Online 7437 MB 0 B

DISKPART> select disk 2


Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART> clean

DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART>
```


从“开始”菜单中打开“计算机管理器”。  
从列表中的“存储”下，选择“磁盘管理器”：

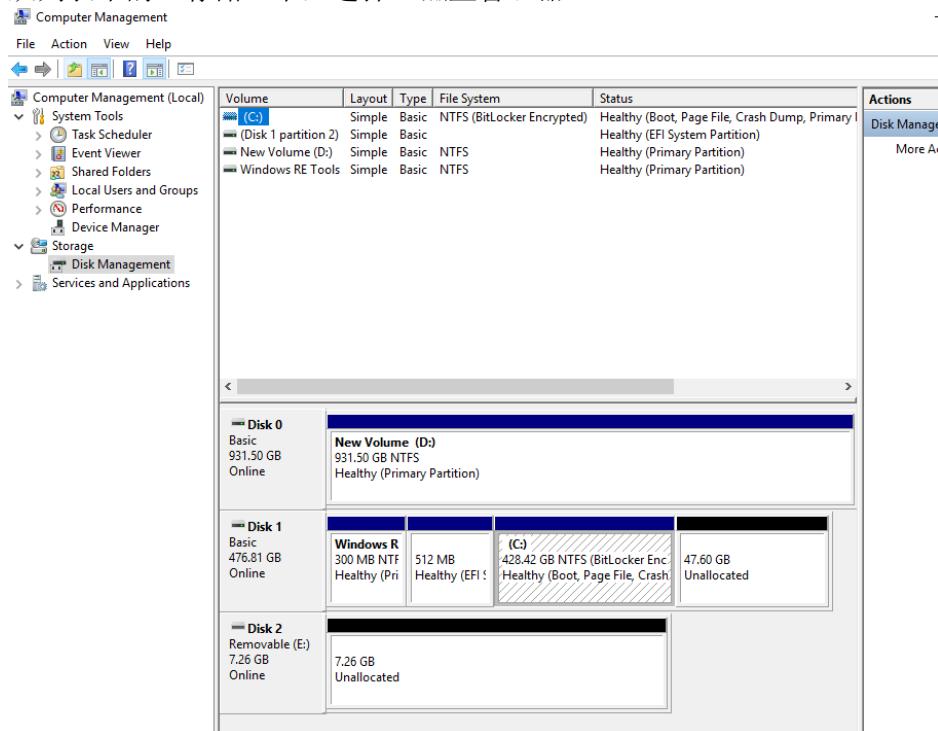


右键单击未分配的空间，选择“新建简单卷”：



系统应显示一个向导:

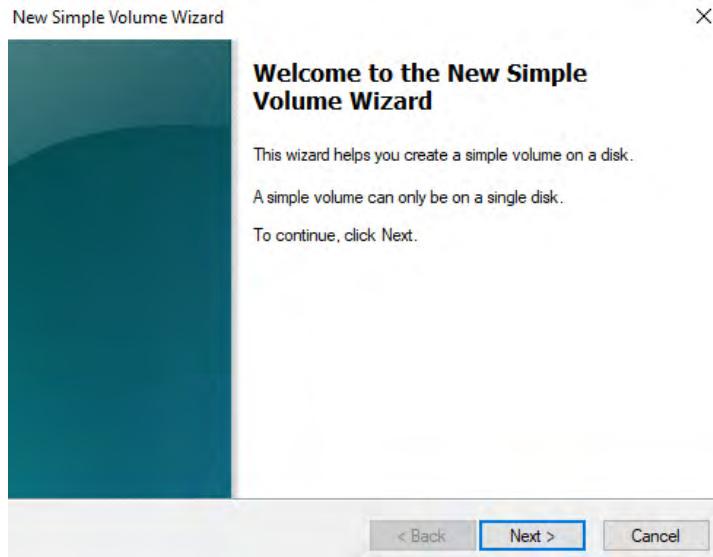

您可以点击“下一步”，选择所有已勾选的默认项。  
确保为文件系统选择 FAT32 格式，以便获得最佳效果：

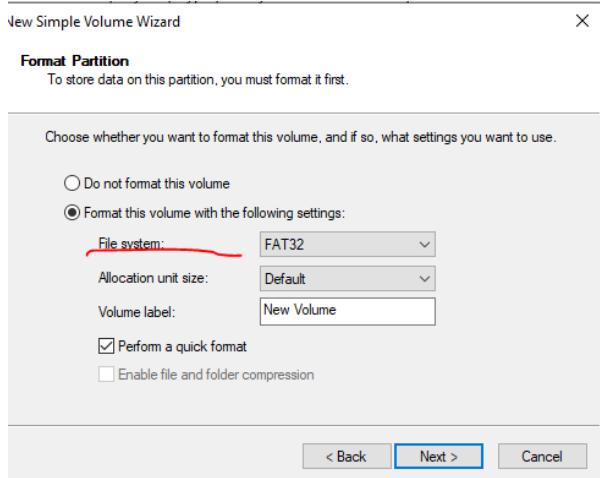

完成后，应获得一个经过格式化的空白 U 盘。

## 发布说明

这些是适用于部分 John Deere 机器的标配面板无线电的软件更新说明。如需查看“发布说明”，请登录 [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com)。注意：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”约束。

版权所有 © 1996-2025 Deere & Company